

	Beschrijving	Gereedschap
<b>Temperatuur en relatieve vochtigheid (R.V.)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimale temperatuur in de werkruimte 15 °C.</li> <li>• Minimale vloertemperatuur 10 °C en 3 °C boven het dauwpunt ter voorkoming van condensvorming.</li> <li>• R.V.: maximaal 80%.</li> <li>• Maximale omgevingstemperatuur: 30 °C.</li> <li>• Hoge temperaturen verkorten de verwerkingstijd.</li> <li>• Materiaal minimaal 24 uur acclimatiseren.</li> <li>• Voorkom tocht en luchtstroming over de aan te brengen vloer.</li> <li>• Grote temperatuurverschillen vermijden, dit kan leiden tot een temperatuurschok wat het eindresultaat nadelig beïnvloedt.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Temperatuurmeter.</li> <li>• R.V.-meter.</li> <li>• Vloertemperatuurmeter.</li> <li>• Dauwpunttabel.</li> </ul>
<b>Voorzorgsmaatregelen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Volg de op het etiket aangegeven voorzorgsmaatregelen op, om het Arturo product veilig te verwerken.</li> <li>• In verband met mogelijk kleurverschil adviseren wij om producten uit dezelfde charges op één vloer te appliceren. Het chargenummer van het product staat vermeld op de verpakking.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beschermingsmiddelen.</li> </ul>
<b>Controle ondergrond</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De voorstrijk of schraplaag moet kleefvrij en beloopbaar zijn.</li> <li>• Eventuele ongerechtigheden verwijderen d.m.v. schuren of afsteken.</li> <li>• Aansluitend stofzuigen.</li> <li>• Eventuele gaatjes met een geschikte plamuur vullen.</li> <li>• Vochtcontrole.</li> <li>• Hechting primer controleren.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Industriezuiger.</li> <li>• Schuurmachine.</li> <li>• Plamuurmes.</li> <li>• Vloertemperatuurmeter.</li> <li>• CM-meter.</li> </ul>
<b>Mengen gietvloer</b>	<p><u>1 mm:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Component A goed oproeren tot het een homogene massa is.</li> <li>• Component B bij component A gieten.</li> <li>• Deze goed uit laten lekken en uitschrappen.</li> <li>• De componenten mengen met een boormachine met mengarm die ook onderin de rand van de verpakking komt.</li> <li>• Mengen tot de massa homogeen is.</li> <li>• Mengtijd: minimaal 3 minuten.</li> <li>• Om uit te sluiten dat er ongemengd materiaal (bodem/randen) wordt verwerkt, de massa overgieten in een schone verpakking en nogmaals mengen.</li> </ul> <p><u>2 mm:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voeg aan de gemengde 25 kg Arturo EP2500 Gietvloer 8 kg component C (Arturo Zand 0,1 - 0,5 mm) toe.</li> <li>• Mengen tot de massa homogeen is.</li> <li>• Mengtijd: minimaal 2 minuten.</li> </ul> <p><u>3 mm:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voeg aan de gemengde 25 kg Arturo EP2500 Gietvloer 15 kg component C (Arturo Zand 0,3 - 0,8 mm) toe.</li> <li>• Mengen tot de massa homogeen is.</li> <li>• Mengtijd: minimaal 2 minuten.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wolff mixer, minimale toerental van 750 RPM.</li> </ul>

	Beschrijving	Gereedschap
<b>Aanbrengen gietvloer</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De gietvloer binnen 24 uur op de schraplaag aanbrengen.</li> <li>• Het gemengde materiaal op de ondergrond uitgieten en met een roestvrijstalen vlakspaan, getande spaan of rakel verdelen en in de gewenste laagdikte aanbrengen.</li> <li>• Bij productiestops (&gt; 15 minuten) een tape op de ondergrond aanbrengen.</li> <li>• Bij vervolg van de werkzaamheden kan dan na verwijdering van de tape tegen een strakke naad worden aangewerkt.</li> <li>• Het aanbrengen met een rakel kan leiden tot aftekening.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vlakspaan.</li> <li>• Getande spaan.</li> <li>• Tape.</li> </ul>
<b>Stekelen gietvloer (Indien noodzakelijk)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direct na het aanbrengen van de gietvloer, indien noodzakelijk, langzaam en regelmatig stekelen met de stekelwals (i.v.m. spatpen).</li> <li>• De wals slechts rollend bewegen.</li> <li>• Overlappend werken zodat het hele oppervlak meerdere keren wordt gestekeld.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stekelwals.</li> <li>• Spijkerschoenen.</li> </ul>
<b>Doorhardingstijd gietvloer bij 20 °C en 65% R.V.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beloopbaar en overschilderbaar is de Arturo EP2500 Gietvloer na ca. 16 uur.</li> <li>• Een eventuele afwerking binnen 24 uur aanbrengen.</li> <li>• Voor een optimale hechting van de afwerklaag adviseren wij u de vloer eerst licht te schuren.</li> <li>• Pas op voor krasvorming.</li> <li>• Vervolgens stofzuigen.</li> <li>• Lagere temperaturen vertragen de doorharding.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schuurmachine.</li> <li>• Industriezuiger.</li> </ul>
<b>Reinigen gereedschap</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gereedschap e.d. direct na het gebruik reinigen met Arturo Reinigingsdoekjes*.</li> </ul>	

\* Zie betreffende documentatie.